

Bretford

PowerSync

Cartにおいて30台接続した時にMacBook側で30台認識しない

一部Mac側のUSB仕様において30台すべて認識しない事があります。

該当する機種である場合はUSBポートの設定を変更することで改善される場合がございます。設定方法は以下の手順で行います。 設定は自己責任でお願い致します。

1. MacBookにてターミナルを開く。
2. 以下のコマンドを入力し、エンターを押す。

```
sudo nvram usb-options="%01%00%00%00"
```

3. 管理者用のパスワードを求められるので入力する。
4. OSを再起動する。

注:上記手順を行うとMacBookからUSB機器への供給電力が増える為、MacBookの起動時間が短くなる場合がございます。

変更を元に戻す場合にはターミナルで以下のコマンドを入力して下さい。

```
sudo nvram -d usb-options
```

入力後、管理者パスワードを入力して再起動することで元の状態に戻ります。

一意的なソリューション ID: #1301

製作者: tokuda

最終更新: 2014-09-05 17:56